

Instrucciones para la descarga y actualización del Software Para el Lector de Billetes QConnect **KF14929**

Ingresa en nuestra página <https://www.liderpapel.com/>

Usuario: lectores

Contraseña: 12345



Descargas




→ Otras descargas → Utilidades y programas



Seleccione → **Manual y Software de Lectores de Billetes Q-Connect**


Guardar: (Guardelo en su PC)

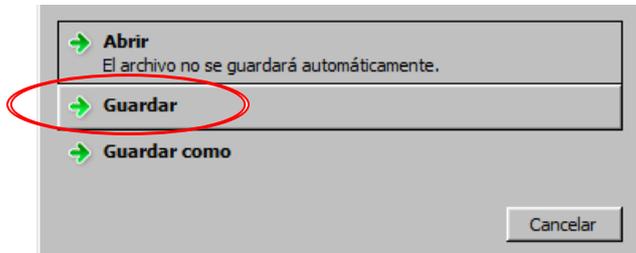


Recuerde que es un archivo .zip, descomprímalo para su posterior uso, pulse botón derecho del ratón sobre el archivo

 KF14925_KF14926_KF14929_KF14930_Software_Updater.zip

Extraer todo...

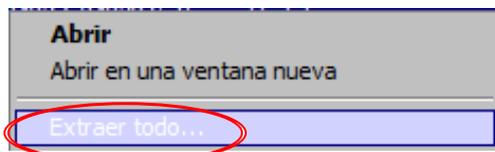

Extraer

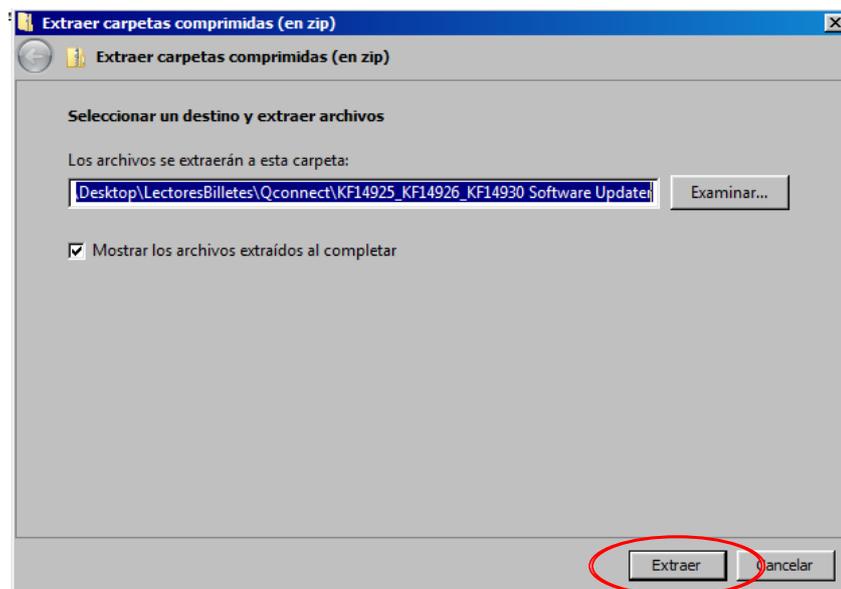

Se generará una carpeta con el mismo nombre con el software para proceder a la actualización

Actualización de Software KF14929


(Actualizado 16/12/2015 – Versión actualización nuevos billetes 20€)

El software de esta máquina se puede actualizar a través del cable **USB-SERIE**. Conecte el cable USB al ordenador y al dispositivo, compruebe que los drivers de su sistema operativo reconocen dicho dispositivo. Esta operación debe realizarse una sola vez. Para proceder con la actualización, por favor siga estos cuatro pasos:

1. Conectar el PC y el detector por medio del cable USB.



Cable USB – serie **(Incluido)**

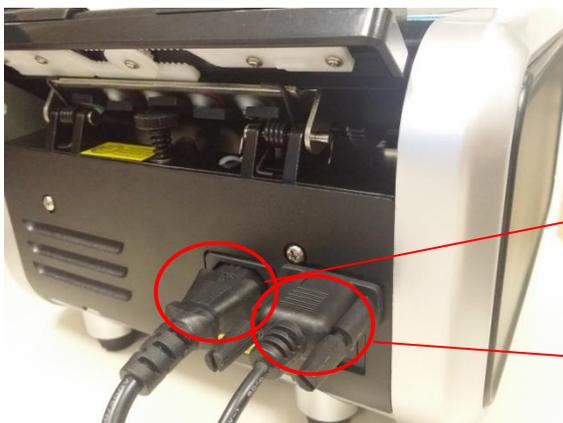

ALIMENTACION


USB (PC) - SERIE

Encender el dispositivo → **Pulsar el interruptor a l**



Comprobaremos la versión actual de la máquina, si la versión es **C40** no es necesario actualizar, ya que en esta versión se incluyen los billetes nuevos de 5,10,20 Y 50 de fábrica, si la versión es anterior SI procederemos a la actualización

Identificación modelo anterior KF14929

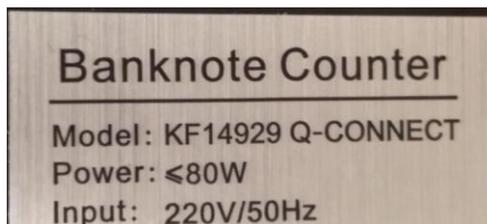

Apagamos la máquina




MODO ACTUALIZACION

Si nuestra versión es C36 o inferior procederemos a actualizar nuestro detector/contador de Billetes

encendemos el Detector



MANTENIENDO PULSADO EL BOTON "RESET"

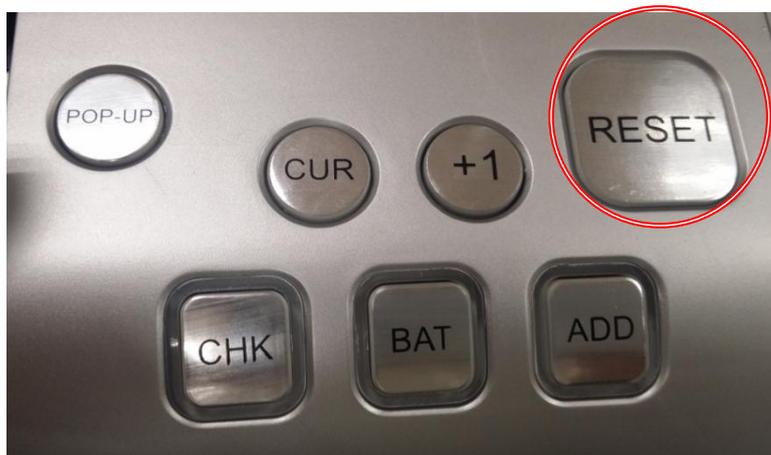


Nos aparecerá en la pantalla la máquina en modo actualización




1. Si su equipo presenta problemas al conectar el USB al Lector y le solicita los Drivers, en la carpeta DRIVERS puede encontrar un ejecutable para instalarlos. **REINICIAR EL PC DESPUES DE ESTE PASO**

Instalamos: **PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.12.0.exe**




2. Abrir la carpeta que descomprimió KF14929




y ejecutar el archivo  **Auto Download Software.exe**


para proceder a la actualización del software

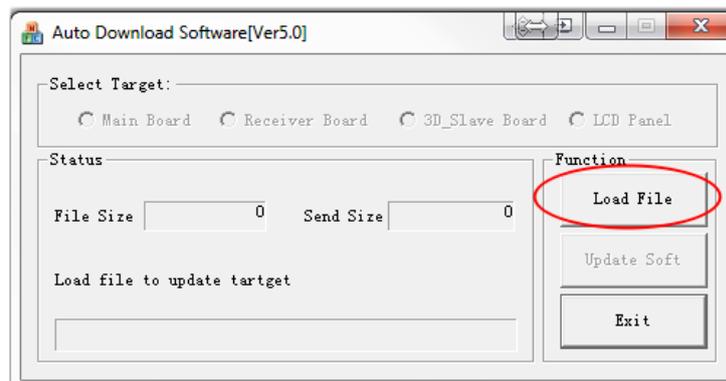


Hacer Click en la tecla **"Load File"**, luego seleccionar el archivo que desea descargar y abrirlo. Seleccione el modelo que desea actualizar.

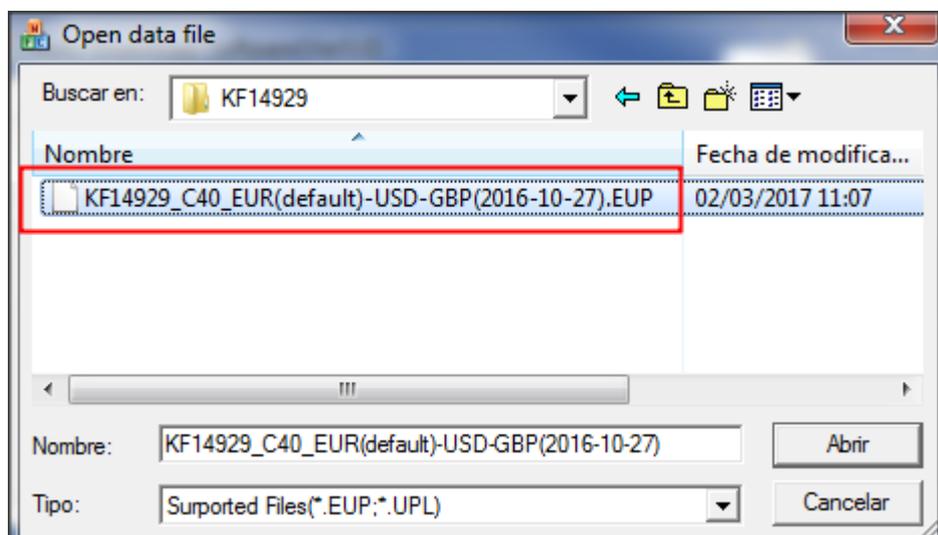

Hacer click en **“Update Soft”** para actualizarlo.

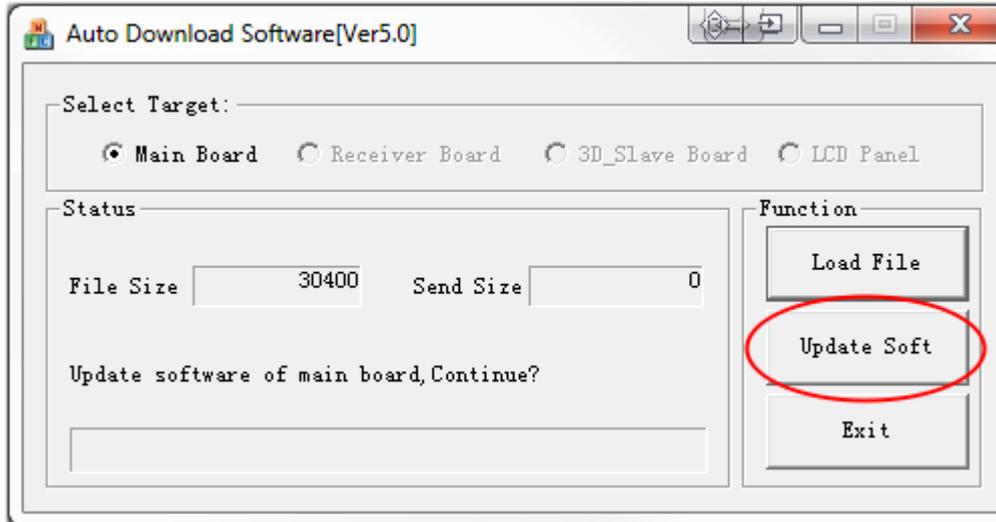

Finalizado el proceso le mostrará la siguiente imagen: **“Program Target Sucess”**

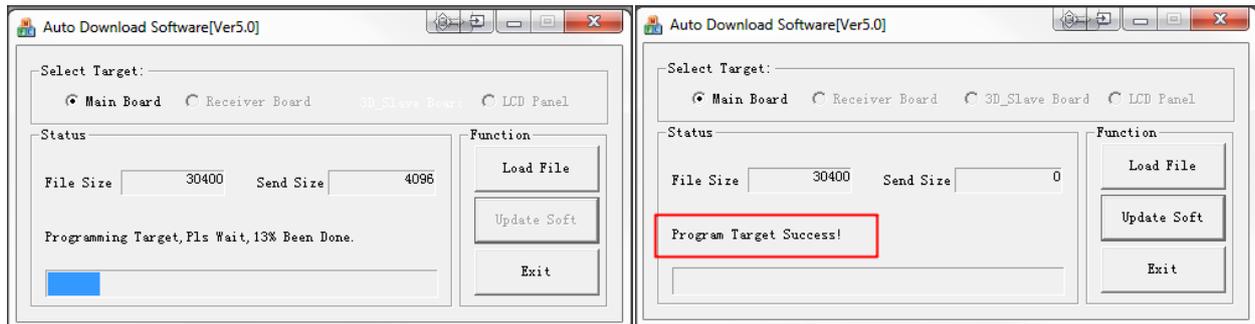

Para Comprobar que la versión ha sido actualizada de forma correcta, al encender el Lector nos aparecerá



Compatibilidad Drivers:

NOTA: Si no comienza la carga es debido a que no tiene el USB debidamente conectado o no funciona correctamente y podrá observar este error: **“Can’t find any available devices!”**




Comprobamos que nuestro puerto está correctamente detectado, para ello pulsamos en

Si es Windows 7, 8 → EQUIPO → PANEL DE CONTROL \Panel de control \ Sistema y seguridad \ Sistema


Si es Windows XP → INICIO \ PANEL DE CONTROL \ Sistema \ Hardware \ Administrador de Dispositivos

Puertos COM o LPT: Deberíamos tener activo Perfilic USB-to-Serial Comm Port (COM X) Donde X debe ser del 1 al 3

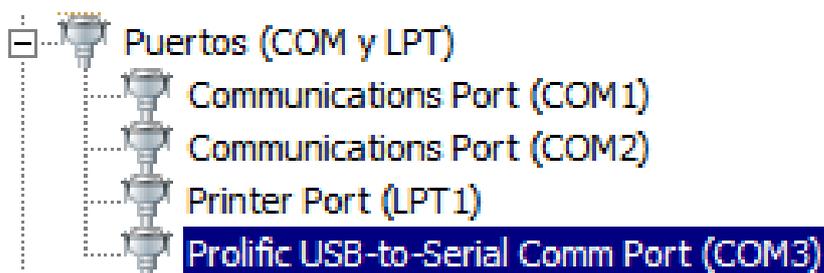


¿Cómo cambiamos el puerto si nos lo detecta superior al 5?

Pulsamos Botón derecho → Propiedades

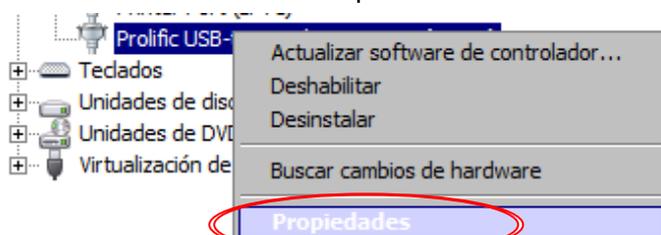



Configuración de Puerto → Opciones Avanzadas → Número de Puerto COM → seleccionemos del 1 al

3 si es posible que no estén en uso.

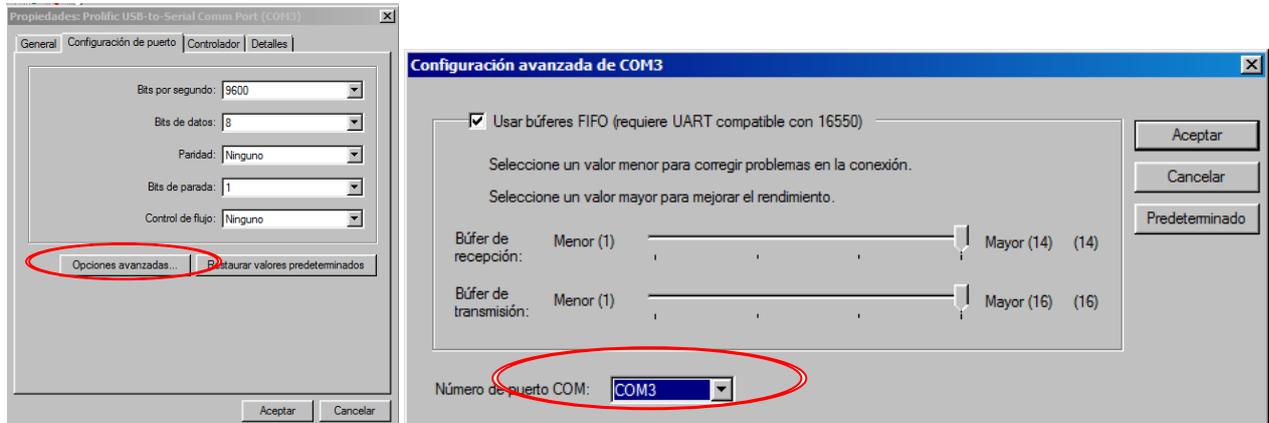

Aceptar.


Si nos encontramos con el error Code 10, nuestra máquina usa un chip NO COMPATIBLE: MAS INFORMACION EN LAS SIGUIENTES TABLAS

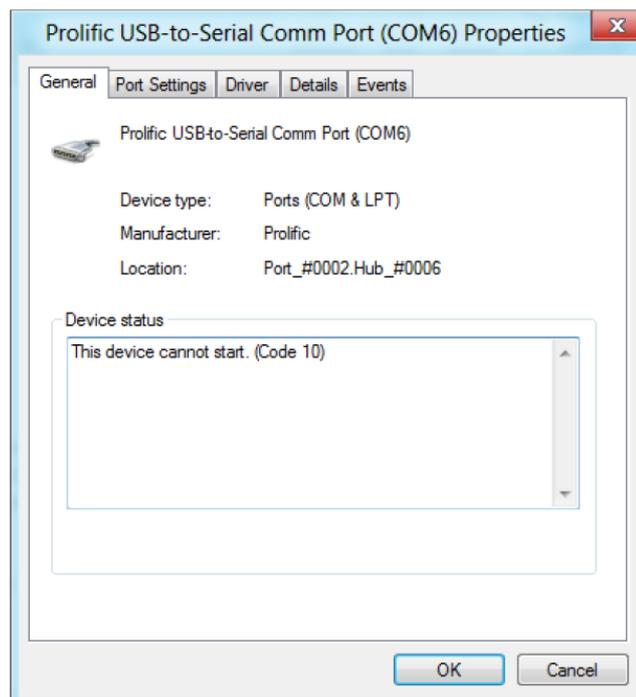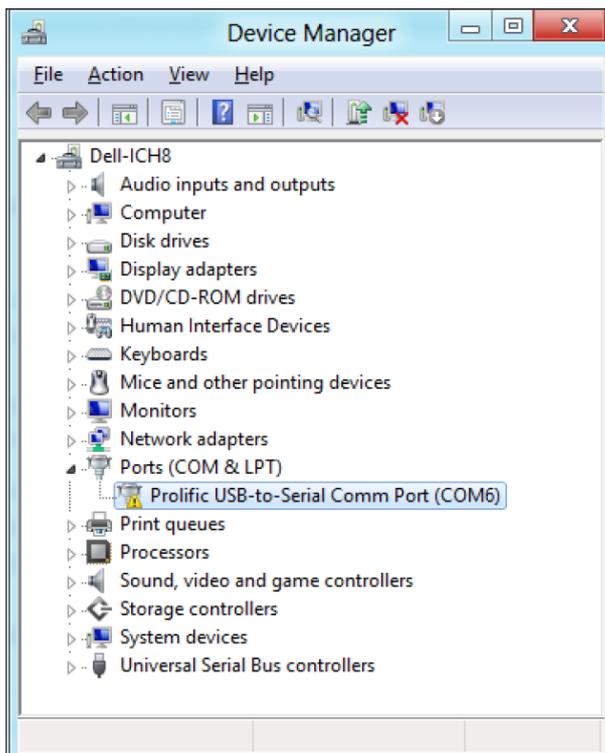


Verificar versión con el siguiente software

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_12_0

Para comprobar la versión de driver de la máquina ejecute: **checkChipVersion_v1006.exe**



Escoja el puerto en el que está integrado el dispositivo y marque Check

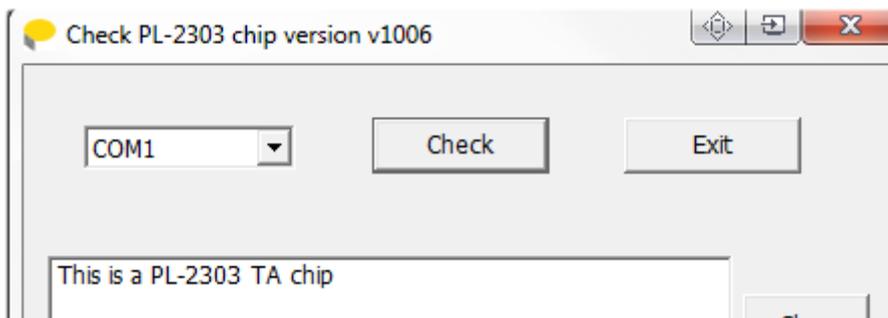

En este ejemplo el Chip mostrado es **PL-2303 TA** (según la tabla siguiente compatible con Windows 7, 8, 8.1 y Windows 10)

Compare el resultado en esta tabla

System Requirements

- ✓ PC with USB 1.1/2.0/3.0 Host Controller (USB Port) and Windows OS.
- ✓ USB Device with below PL-2303 chip versions and their supported OS Family:

Chip Version	Windows 2000 / XP Server 2003 (32 & 64 bit)	Windows Vista / 7 Server2008/R2 (32 & 64 bit)	Windows 8 / 8.1 Server2012/R2 (32 & 64 bit)	Windows 10 (32 & 64 bit)
PL-2303H	Yes	Yes	Not Supported*	Not Supported*
PL-2303HX (Rev A) or HXA	Yes	Yes	Not Supported*	Not Supported*
PL-2303X or XA	Yes	Yes	Not Supported*	Not Supported*
PL-2303HX (Rev D) or HXD	Yes	Yes	Yes	Yes
PL2303TA	Yes	Yes	Yes	Yes
PL2303TB	Yes	Yes	Yes	Yes
PL2303EA	Yes	Yes	Yes	Yes
PL2303RA	Yes	Yes	Yes	Yes
PL2303SA	Yes	Yes	Yes	Yes

Volvemos a intentar el paso **UPDATE SOFT**

5. Cuando la máquina termine de actualizarse, sonará un pitido de confirmación que le indicará que todo está correcto, desconectamos el cable de alimentación y lo encendemos de forma normal. Tendremos nuestro lector completamente actualizado.

